

Strömungswächter | **FS 20**  
MONTAGE- UND EINSTELLANLEITUNG

Flow Monitor | **FS 20**  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND ADJUSTMENT



**Sicherheitshinweis:**

Eine Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung kann zu erheblichen Schäden am Gerät und an der Anlage führen. FlowVision übernimmt gegenüber Kunden oder Dritten keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für Mängel oder Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäße Handhabung unter Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung verursacht sind.

**Important:**

Please follow these instructions carefully. Failure to comply, or misuse of this equipment, could result in serious damage both to the equipment itself and to the installation. FlowVision is unable to accept responsibility for customer or third party liability, warranty claims or damage caused by incorrect installation or improper handling resulting from non-observance of these instructions.

## 1 Beschreibung

Der Strömungswächter (siehe Fig. 1) wird zur Strömungsüberwachung von flüssigen oder gasförmigen Medien eingesetzt. Er ist konzipiert für den Einsatz in Rohren mit größeren Nennweiten und Applikationen mit dicken Isolierungen. Die folgenden Gerätemerkmale steigern die Zuverlässigkeit und erhöhen die Betriebssicherheit:

- Die Überwachung erfolgt - ohne mechanisch bewegte Teile - nach dem kalorimetrischen Prinzip.
- Der gewünschte MIN- oder MAX-Schaltpunkt ist stufenlos einstellbar und wird mittels LED (gelb) signalisiert.
- Die Mediumsart (Wasser, Öl, Luft oder Medien mit ähnlicher Wärmeleitfähigkeit) kann bei der Bestellung gewählt werden.

## 1 Description

This Flow Monitor (see fig. 1) is designed to monitor the flow of liquids and gases and for use in systems with large pipe sizes and pipes with thick-walled insulation. Important operational safety and reliability enhancing features designed and built into these units include:

- Calorimetric flow monitoring, which avoids the need for moving parts in the flow stream.
- The desired MIN or MAX switch point is steplessly adjustable and is clearly indicated by LED (yellow).
- The type of medium (water, oil, air or media with similar thermal conductivities) can be selected when ordering.

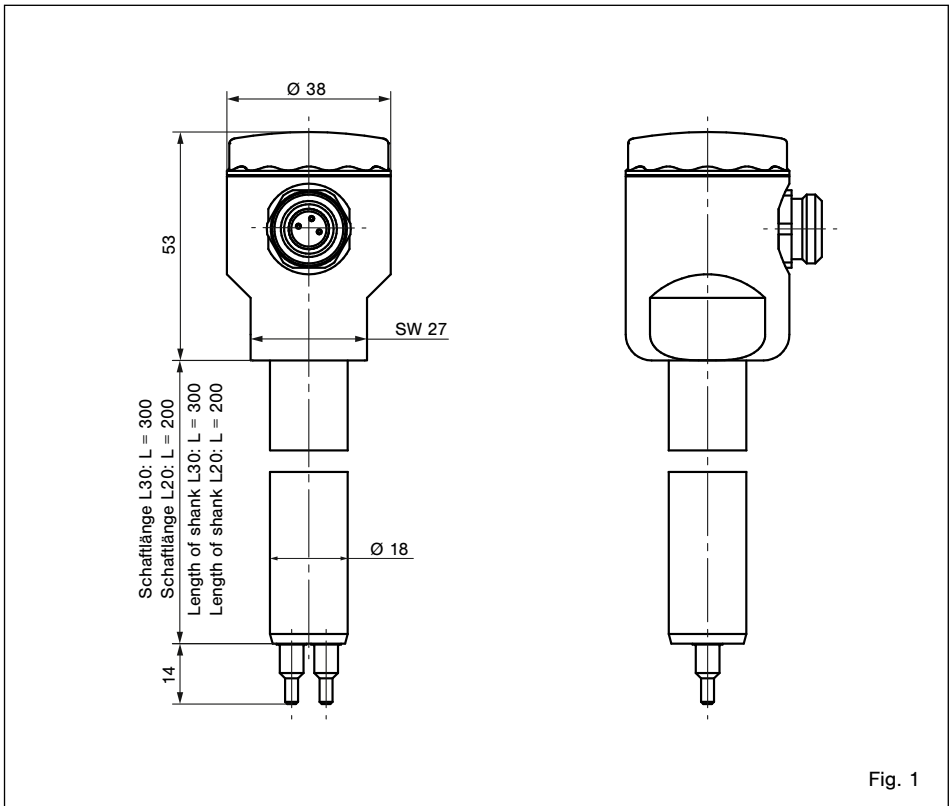


Fig. 1

## 2 Technische Daten

### Überwachungsbereich Strömung:

flüssige Medien	min. 10 mm/s max. 4,5 m/s
gasförmige Medien	min. 0,5 m/s max. 50 m/s

### Zulässiger Temperaturbereich:

für das Medium	-25 °C ... +100 °C
für die Umgebung	-25 °C ... +80 °C

### Druckfestigkeit:

max. 40 bar/4,0 MPa

### Ansprechzeit:

Wasser	ca. 2 s *
Öl	ca. 5 s *
Luft	ca. 8 s *

\* Verzögerungswerte gemessen bei Schalteinstellung auf 1 m/s und einer Betriebsströmung von 2 m/s nach plötzlichem Strömungsstillstand.

### Schutzart:

Messkopf	IP 67
----------	-------

**Nennspannung:** DC 24 V(18 ... 32 V)

**CE**-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)

Störaussendung:	EN 61000-6-2 : 2005
Störfestigkeit:	EN 61000-6-3 : 2007

## 2 Technical Data

### Flow rate range:

liquids	10 mm/s (0.39 inch/s) minimum 4.5 m/s (14.76 ft./s) maximum
gases	0.5 m/s (20 inch/s) minimum 50 m/s (164 ft./s) maximum

### Temperature range:

of the medium	-25 °C ... +100 °C (-13 °F to +212 °F)
of the ambience	-25 °C ... +80 °C (-13 °F to +176 °F)

### Pressure resistance:

40 bar/4,0 MPa/580 psi maximum

### Response delay:

water	approx. 2 s *
oil	approx. 5 s *
air	approx. 8 s *

\* Delay with the switch point set to 1 m/s (3.3 ft./s) and the flow rate at 2 m/s (6.6 ft./s), after a sudden complete flow stoppage.

### Degree of protection:

Monitoring head	IP 67
-----------------	-------

**Input voltage:** DC 24 V(18 ... 32 V)

**CE**-mark to demonstrate compliance with applicable directive

Emitted interference:	EN 61000-6-2 : 2005
Immunity to interference:	EN 61000-6-3 : 2007

### 3 Strömungswächter montieren

1 Überprüfen, ob der einzubauende Strömungswächter für das Strömungsmedium ausgelegt ist.

**ACHTUNG!**

**!** Beim Ein- und Ausbau des Strömungswächters sicherstellen, dass das Rohrsystem nicht unter Druck steht.

2 Den Einbauort des Strömungswächters wie folgt wählen (siehe Fig. 2):

a Um Strömungsturbulenzen an den Messfühlern zu vermeiden, den Strömungswächter nur in gerade Rohrleitungen einbauen. Auf ausreichenden Abstand zu Querschnittsänderungen und Rohrkrümmungen achten. Minimal erforderliche Einlauflänge  $10 \times D$  und Auslaufänge  $5 \times D$  (nach DIN 1952). ( $D$  = Rohrnennweite)

b Bei senkrechter Leitung möglichst nur in Steigleitungen einbauen, um falsche Signale durch Luftpolsterbildung zu vermeiden.

### 3 Flow monitor installation

1 Check that the flow monitor is suitable for the medium to be monitored.


**CAUTION!**

**!** While installing or removing the flow monitor please make sure that the pipe system is unpressurized.

2 For best performance the flow monitor should be installed in the pipeline in accordance with the following conditions (see fig. 2).

a The flow monitor should be installed only in a straight section of piping. There should be a distance of at least 10 pipe diameters before the flow monitor and 5 pipe diameters after the flow monitor before or after any bends and changes in pipe diameter, to avoid any effects of turbulence.

b In the case of vertical pipelines the flow monitor should be installed where the flow is rising, if possible.

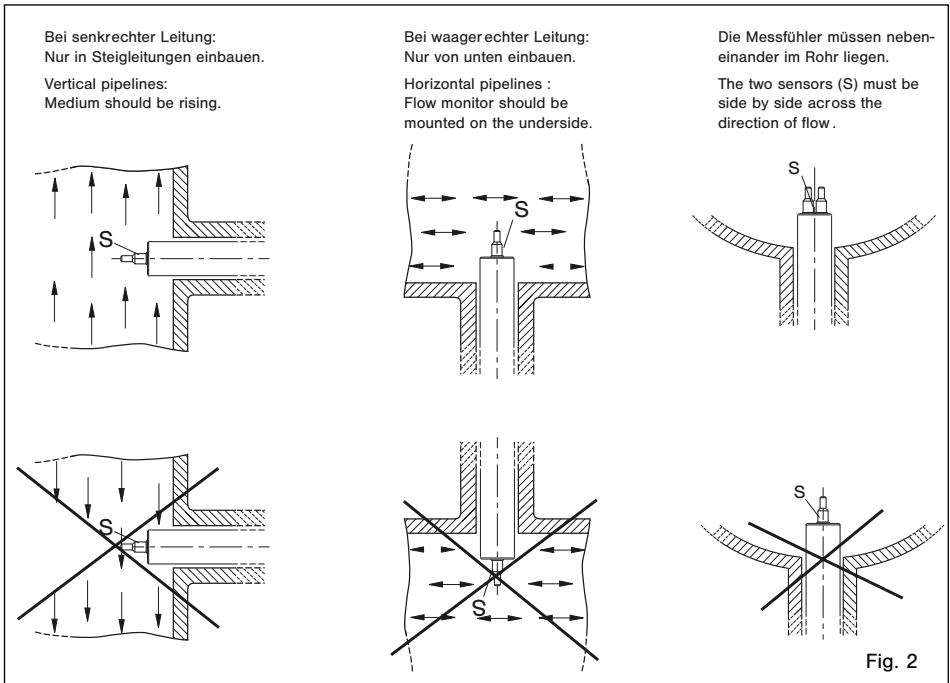

- c Bei waagerechter Leitung Strömungswächter von unten einbauen.
- d Um evtl. Funktionsstörungen auszuschließen sind energiereiche induktive, kapazitive und hochfrequente Einstreuungen zu vermeiden.

**Hinweis:**

- ⚠ Bei Gasen ist die Einbaulage bei senkrechter und waagerechter Leitung beliebig.

3

- Die beiden Messfühler (S) müssen nebeneinander im Strömungsmedium liegen (siehe Fig. 2). Dies ist der Fall, wenn die Schlüsselansatzflächen (F) parallel zur Rohrleitung stehen (siehe Fig. 4) und die Markierung auf der Frontplatte mit der Strömungsrichtung übereinstimmt (siehe Fig. 3).

**Einbauempfehlung:**

Der Absatz der Messfühler (7 mm ab Spitze gemessen) sollte etwa bei 1/8 des Rohrendurchmessers  $\varnothing_i$  liegen (siehe Fig. 4).

- Der Strömungswächter wird mit Hilfe der Verschraubung (siehe Fig. 5) mit Edelstahlschneidring oder Teflonring und dem Sicherungsset (siehe Fig. 6) befestigt.

**Achtung!**

- ⚠ Vor Inbetriebnahme das Rohrsystem unter Druck setzen und es auf Festigkeit und Leckagen überprüfen.

- c For horizontal pipelines the flow monitor should be mounted on the underside of the line (suspended).
- d Avoid installing the flow monitor in known areas of high electrical inductance, capacitance, or high-frequency electro-magnetic fields.

**Note:**

- ⚠ If gases are the medium to be monitored, the mounting attitude of the flow monitor is unimportant in either vertical or horizontal pipelines.

3

- The two sensors (S) on the flow monitor must be aligned side by side directly across the direction of flow (see fig. 2). The sensors are correctly positioned when the wrench flats (F) are aligned parallel with the pipeline (see fig. 4) and when the marking on the front matches the flow direction (see fig. 3).

**Recommendation:**

The bevel of the sensors (measured 7 mm/.28 in. from top) should be positioned at about 1/8 of the inside pipe diameter  $\varnothing_i$  (see fig. 4).

- The flow monitor is affixed by the threaded installation bush (see fig. 5) with stainless steel ring or teflon sealing ring and the locking set (see fig. 6).

**Caution!**

- ⚠ Before start-up please pressurize the pipe system and check with regard to leakages and strength.

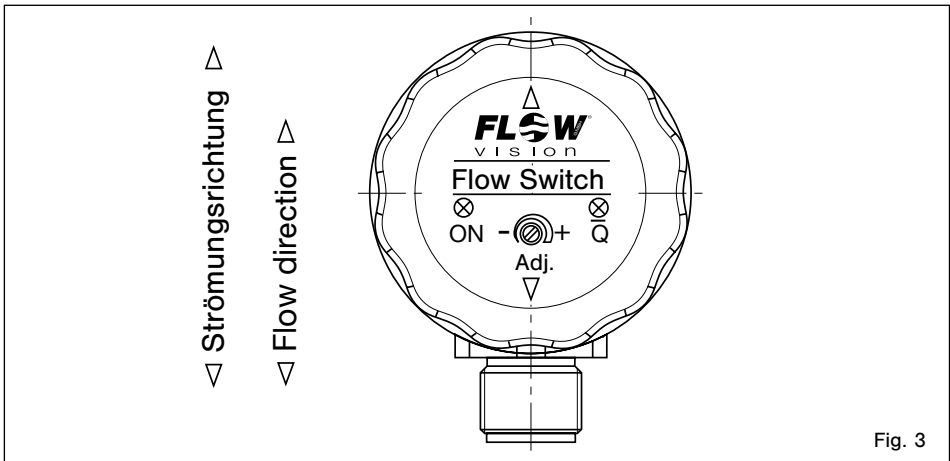


Fig. 3

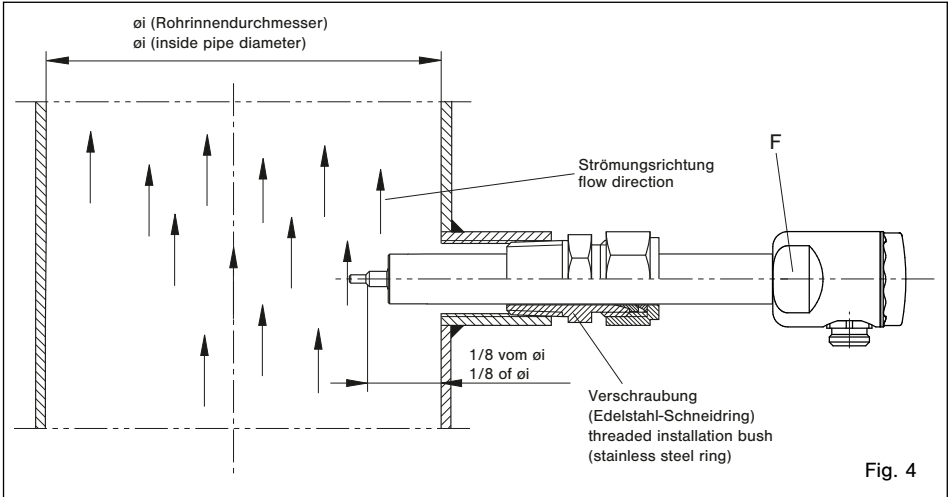


Fig. 4

**Verschraubung**


**Best.-Nr. 0Z122Z000196**

**Threaded installation bush**  
**0Z122Z000196**

**Teflonklemmring**

**Best.-Nr. 0Z122Z000197**

**Teflon sealing ring**  
**0Z122Z000197**

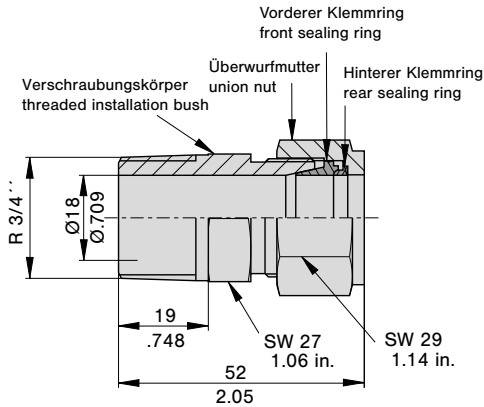

Einsetzbar bis zu einem Systemdruck von 25 bar/2,5 MPa.


Suitable up to 25 bar/2.5 MPa /362.6 psi.

Teflonklemmring nur in Gasen (z.B. Luft) bis maximal 2 bar/0,2 MPa einsetzbar.

Teflon sealing ring only suitable if monitoring gases (e.g. air). Pressure resistant up to 2 bar/0,2 MPa /29 psi.

Fig. 5

**Sicherungsset 01 – Best. Nr. 0Z122Z000204**  
**Locking set 01 – 0Z122Z000204**

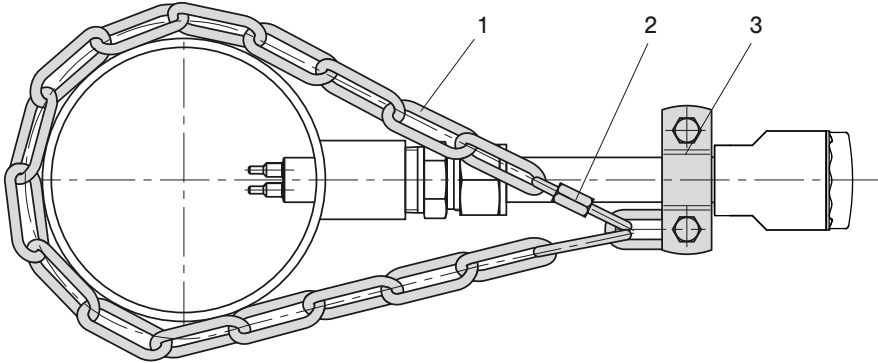

- 1 Kette 4 x 32 DIN 5685 (ca. 1 m)
- 2 Schraubglied NG 5
- 3 Schelle DN15 nach DIN 11850

- 1 chain 4 x 32 DIN 5685 (approx. 1 m)
- 2 catch for chain NG 5
- 3 clip with screw and nuts DN15 to DIN 11850

Fig. 6



## 4 Anschließen


### ACHTUNG!

- ⚠ Überprüfen, ob die Versorgungsspannung mit der Nennspannung des Strömungswächters übereinstimmt.
- 1 Verbindung mit dem zugehörigen Kabel entsprechend dem Anschlussbild (siehe Fig. 7) herstellen.
- 2 Versorgungsspannung anschließen. Die grüne LED (Betriebsanzeige) leuchtet.

## 4 Electrical connection

### CAUTION!

- ⚠ Check that the supply voltage corresponds with the voltage rating shown on the system.
- 1 Connect the supply by means of the appropriate cable (see fig. 7).
- 2 Connect power supply. The green LED (status indication) lights.

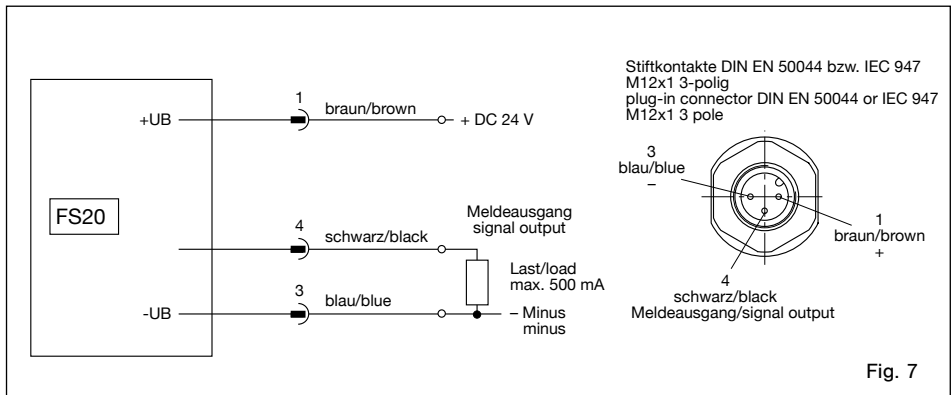

## 5 Ansprechwert Strömung einstellen

### Voraussetzung:

Der Strömungswächter FS20 ist entsprechend den Kapiteln 3 und 4 montiert und angeschlossen.

- 1 Transparenten Frontdeckel abschrauben.
- 2 In der zu überwachenden Rohrleitung ist die kritische Strömung mit zugehöriger Temperatur herzustellen, bei welcher der Strömungswächter ansprechen soll. Die kritische Strömung kann z.B. durch Reduzierung der Pumpenleistung oder mittels Absperrventil in der Leitung erreicht werden. Die Aufheizzeit des Messkopfes beträgt bei flüssigen Medien ca. 5 Minuten und bei gasförmigen Medien ca. 15 Minuten.

### Achtung!

- ▲ Auf gleichbleibende Strömungsbedingungen achten. In flüssigen Medien ist Blasenbildung zu vermeiden.
- 3 Die gelbe LED ( $\bar{Q}$ ) im Strömungswächter (siehe Fig. 8) zeigt den momentanen Ist-Bereich des Schaltpunktes an.  
Unterschreitet (MIN-Version) oder überschreitet (MAX-Version) die Strömungsgeschwindigkeit den mittels Potentiometer eingestellten Wert, so schaltet der Meldeausgang auf 0 V-Pegel und die gelbe LED ( $\bar{Q}$ ) leuchtet.
- 4 Um den Schalterpunkt einzustellen, das Potentiometer (Adj.)... :

## 5 Adjustment of flow response value

### Requirement:

Ensure flow monitor has been correctly installed and connected in accordance with chapters 3 and 4. Read the entire section including notes before starting adjustment.

- 1 Loosen the translucent front cover.
- 2 Start by bringing the system to the critical flow rate at which the flow monitor should respond and to its normal operating temperature and allow it to reach thermal stabilization. This takes at least 5 minutes for liquids and 15 minutes for gases. The critical flow rate can be simulated by reducing the pump power or by means of stop valve installed in the pipe.

### Caution:

- ▲ Care should be taken to ensure that the flow is continuous and for liquids free of bubbles (doesn't apply when monitoring foam).
- 3 The yellow LED ( $\bar{Q}$ ) on the Flow Monitor (see fig. 8) indicates the actual range of response value.  
  
If the flow rate falls below (MIN-function) or exceeds (MAX-function) the value adjusted by means of potentiometer, the signal output switches on 0 V-level and the yellow LED ( $\bar{Q}$ ) lights.
- 4 For adjustment of switch point, turn the potentiometer screw (Adj.):

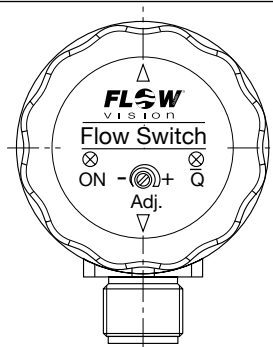


Fig. 8

**MAX-Schaltpunkt:**

- gegen den Uhrzeigersinn ...

**MIN-Schaltpunkt:**

- im Uhrzeigersinn ...

... drehen bis die gelbe LED leuchtet.

**Hinweis:**

Um sicherzugehen, Schaltpunkt mehrmals ansteuern.

5 Transparenten Frontdeckel mit Dichtung aufschrauben.

**6 Wartung**

Der Strömungswächter ist wartungsfrei bei Medien, die sich nicht an den Messfühlern festsetzen.

- Die Messfühler in entsprechenden Erfahrungsintervallen von Ablagerungen reinigen.
- Hierbei mechanische Verletzungen der Messfühler vermeiden.

Die Erfahrungsintervalle werden durch periodische Prüfungen der Fühler festgesetzt.

**7 Störungen beseitigen****Störung:**

Ungewolltes Ansprechen des Schaltpunktes.

**Beseitigung:**

- Bei flüssigen Medien Blasenbildung vermeiden.
- Schaltpunkt auf größeren Abstand zur Normalströmung legen, besonders bei größeren Temperaturschwankungen.
- Überprüfen, ob der Strömungswächter entsprechend den Angaben in Kap. 3 „Strömungswächter montieren“ eingebaut ist.
- Strömungswächter ausbauen und Messfühler reinigen.

**Störung:**

Schaltpunkt nicht einstellbar.

**Beseitigung:**

- Überprüfen, ob der Strömungswächter für das Strömungsmedium ausgelegt ist.

**MAX function:**

- turn the screw counter-clockwise ...

**MIN function:**

- turn the screw clockwise ...

... till the yellow LED lights.

**Note:**

Repeat this procedure several times for correct adjustment.

5 Screw on translucent cover with sealing.

**6 Maintenance**

FlowVision Flow Monitors are virtually maintenance free. However:

- The monitoring head sensors must be kept free of deposits.
- Avoid damaging the sensors during cleaning.

When first installed the flow monitor should be checked periodically to see if cleaning is required until an operating pattern is established.

**7 Operating difficulties****Problem:**

Incorrect switching

**Solution:**

- Avoid bubbles in the medium.
- Adjust the switch point to permit a greater differential from the normal flow rate, particularly in the event of a wide temperature range in the medium.
- Ensure monitoring head has been correctly installed in accordance with chapter 3.
- Remove the flow monitor and clean the sensors.

**Problem:**

Switch point cannot be adjusted.

**Solution:**

- Check whether the flow monitor is suitable for the medium.

